



Wurzelwachstums in der MST, würde eine Regenerierung vermutlich nur einen kurzfristigen Regenerierungserfolg erbringen.

Empfohlene Maßnahmen

- **Neubau einer Ersatzmessstelle in der näheren Umgebung der MST**
- **Ggf. Beschriftung der MST-Kappe mit MST-Nummer erneuern**
- **Ggf. Abschluss eines Gestattungsvertrags**

Bewertung der Funktionsfähigkeit

- Die Beprobbarkeit und Funktionsfähigkeit der MST (s. Pumpversuch) ist gegeben. Die Ergiebigkeit der MST ist ausreichend. Allerdings ist die Wasserqualität derzeit unzureichend.


Bewertung der Eignung

- Aufgrund der vermutlich fehlenden Tonabdichtung und des starken Wurzelwachstums ist die Eignung der MST derzeit für das WRRL-Gütemessnetz nicht gegeben.

Vorschlag zur Verwendung / Nichtverwendung der MST

- Die MST sollte nicht mehr für das WRRL-Gütemessnetz verwendet werden und durch einen Neubau ersetzt werden.

Landnutzungen nach ATKIS sowie Einzugsgebiet und Grundwasserfließrichtung

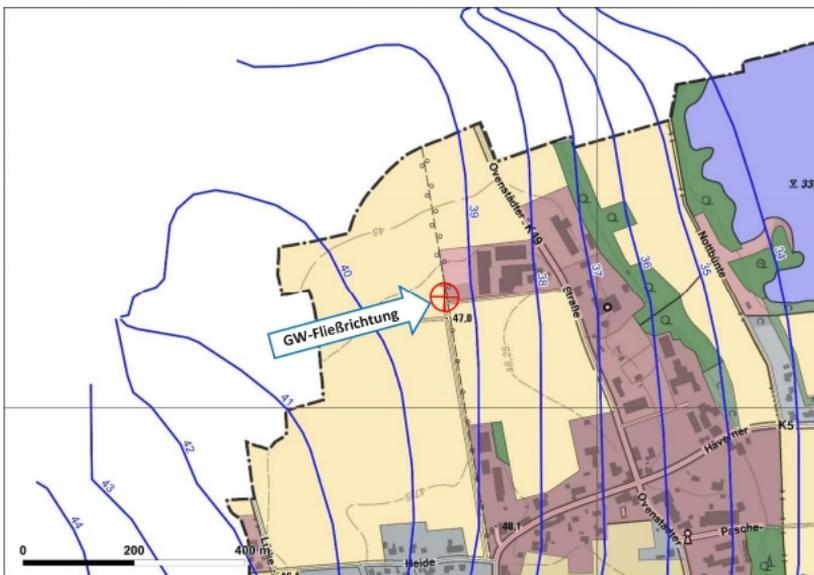

Fließrichtung anhand von Grundwassergleichenplan (Grundwassergleichen 1988 berechnet)